

別紙 7

分析結果一覽表


アスベスト定性分析 JIS A 1481-1						
件名		旧石橋公民館アスベスト調査業務委託				
調査日		2024年5月13日				
試料採取場所		栃木県下野市石橋地内(旧石橋公民館)				
調査・分析実施者						
調査者講習実施機関						
分析者合格認定証発行機関						
No.	試料名	試料全体の定性分析結果			備考	
		検出の有無	アスベストの種類	推定含有率		
1	No.1:長尺シート	無	-	-	層1:薄ピンク、シート 層2:黄、接着剤	不検出 不検出
2	No.2:塗材	無	-	-	層1:白、塗料 層2:グレー、セメント質素材	不検出 不検出
3	No.3:ジブトーン	無	-	-	層1:白、塗料 層2:グレー、紙 層3:白、石膏	不検出 不検出 不検出
4	No.4:Pタイル	無	-	-	層1:緑、タイル 層2:黄、接着剤	不検出 不検出
5	No.5:ビニールクロス	無	-	-	層1:白、クロス 層2:茶、紙 層3:白、石膏	不検出 不検出 不検出
6	No.6:タイル	無	-	-	層1:白、硬質タイル 層2:水色、硬質タイル 層3:グレー、セメント質素材	不検出 不検出 不検出
7	No.7:アスファルト防水	無	-	-	層1:黒、アスファルト防水	不検出
8	No.8:タイル	無	-	-	層1:水色、硬質タイル 層2:白、硬質タイル 層3:グレー、セメント質素材	不検出 不検出 不検出
9	No.9:吸音板	無	-	-	層1:白、塗料 層2:薄グレー、ロックウール	不検出 不検出
10	No.10:大平板	有	クリンタイル	5～50%	層1:ピンク、塗料 層2:白、主材 層3:グレー、スレート	不検出 不検出 検出
11	No.11:ケイカル板	有	クリンタイル	5～50%	層1:白、塗料 層2:白、けい酸カルシウム	不検出 検出
12	No.12:塗布防水	無	-	-	層1:グレー、シート	不検出
13	No.13:吹付け塗材	無	-	-	層1:ピンク、主材 層2:グレー、下地調整材	不検出 不検出
14	No.14:スレート板	有	クリンタイル	5～50%	層1:グレー、スレート	検出

分析方法:偏光顕微鏡法


本分析の結果は採取した試料の範囲に限定されます。

層構成(外観色、素材)は、分析者が目視にて推定した結果を示しております。


試料採取箇所

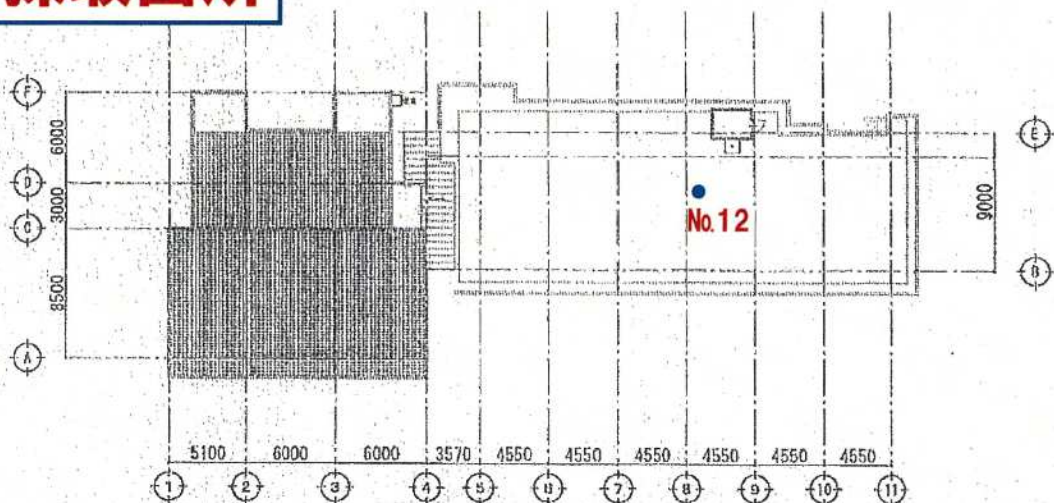

R階平面図 S=1/400

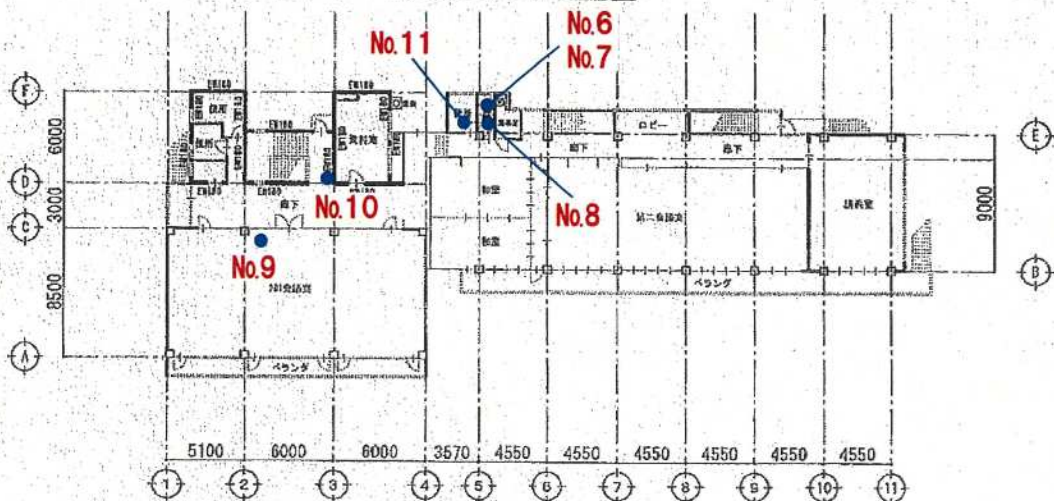

2階平面図 S=1/400

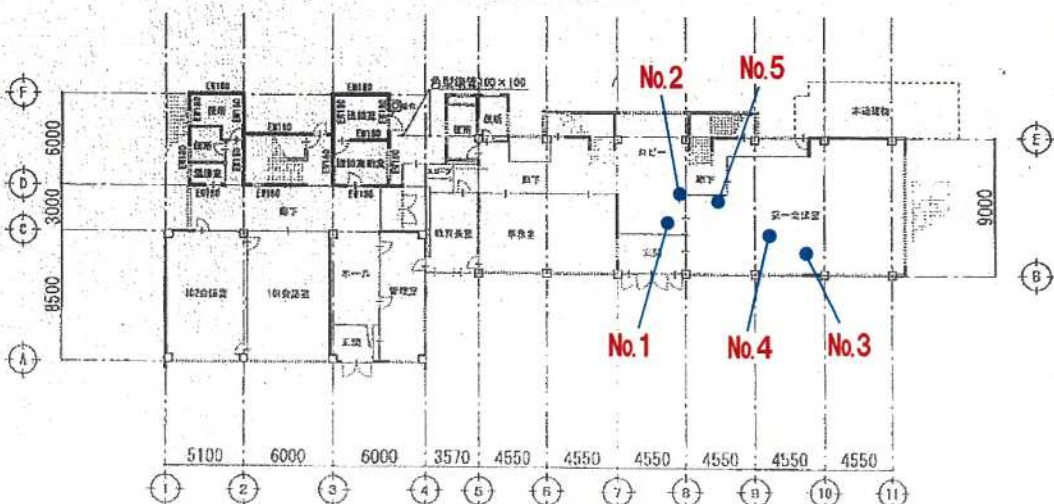


1階平面図 S=1/400

凡例
 耐力壁 窓 開口部 C.B.S.
 所 階ベアティン・本造壁 窓 R.C.壁

※ 1522mm壁厚H=120
 ※ 柱サイズ=500×500

試料採取箇所

2. 配置図・平面図・立面図

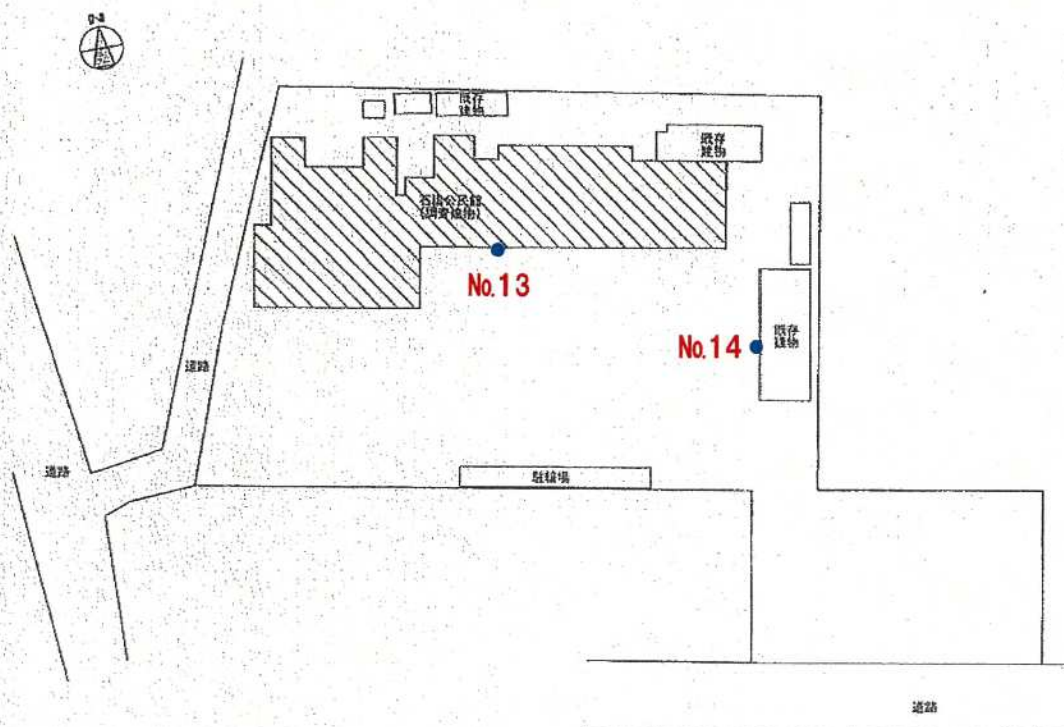

配置図 S=1/600